

深圳市坪山区永兴汽车配件行“8·19” 物体打击死亡事故调查报告

2019年8月19日17时50分左右，位于龙岗区宝龙街道宝龙二路1号宝龙社区工作站旁的宝澜雅苑项目工地门口发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2015年修订版）的有关规定，区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区纪委监委、住建局、总工会、龙岗公安分局、市交通运输局龙岗管理局、宝龙街道办组成的事故调查组，组长由区应急管理局局长刘少文同志担任，副组长由区应急管理局副局长郑子荣同志和区纪委监委派驻三组刘研研同志担任。为尽快查明事故原因，事故调查组对事故进行了调查，调查情况如下：

一、涉事车辆有关情况

涉事车辆为国产大力牌黄色重型载货专项作业车，制造厂名称：湖北大力专用汽车制造有限公司，车牌号：粤BGD097，发动机号：78406129，车架号：LGHXFG1L9H6105982，车身高7950×宽2500×高3350mm，总质量为15800KG，核定载质量为7815KG，登记日期为2017年8月28日，登记机关为深圳市公安局交通警

察支队车辆管理所。

二、事故有关单位及人员基本情况

1、深圳市坪山区永兴汽车配件行，成立于2010年06月03日，为个体工商户；经营者：刘建勇；统一信用代码：92440300MA5K6MED2P；经营场所：深圳市坪山区石井街道石井社区金田路105号101；经营范围：汽车配件销售。

2、许健议，男，汉族，41岁，广东省五华县人，无正式工作单位，系粤BGD097牌重型载货专项作业车车主。

三、事故经过及善后处理情况

（一）事故经过

2019年8月19日13时左右，许健议驾驶粤BGD097牌重型载货专项作业车从坪山区坑梓街道运送泥浆到宝龙街道宝澜雅苑工地，到工地后发现车子离合片打滑。许健议就叫工地帮忙用挖机将车子拖到工地门口，再打电话联系深圳市坪山区永兴汽车配件行经营者刘建勇过来维修。15时左右，刘建勇自己过来修车，发现其独自一人无法修理，就返回坪山的店铺拿配件和工具，并带上店里的学徒梁文甲过来帮忙。到了17时30分，刘建勇和梁文甲两人返回到工地门口继续修车，刘建勇安排梁文甲到车底下拆除传动轴的螺丝，刘建勇则将车子吸污槽罐体升起，用两块小木头垫在罐体下面，自己爬到罐体下方拆除变速箱管。17时50分左右，刘建勇在维修过程中甩动吸污槽排污管，导致排污管触碰到控制罐体升降的操作手杆、吸污槽罐体下压，将刘建

勇压在罐体下面。后经工地派人用挖机将罐体吊起，将刘建勇救出，报 120 现场抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

死者刘建勇，男，45 岁，湖南省洞口县人，系深圳市坪山区永兴汽车配件行经营者。

目前，该起事故善后工作仍在进行中。

四、应急救援处置情况

事故发生于 2019 年 8 月 19 日 17 时 50 分左右，事故发生后，现场人员立即拨打 120 进行抢救，区应急管理局接报后，立即组织人员赴现场处理，对现场进行调查取证，并在第一时间将该起事故上报至市应急管理局和区总值班室。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

违章冒险操作，未采取安全防护措施。经查，深圳市坪山区永兴汽车配件行经营者刘建勇安全意识淡薄，在未采取安全有效的安全防护措施的情况下，违章冒险操作，在维修过程中甩动吸污槽排污管，导致排污管触碰到控制罐体升降的操作手杆、吸污槽罐体下压将其挤压致死。

（二）间接原因

违规超范围经营业务。深圳市坪山区永兴汽车配件行的经营业务为汽车配件销售，但在日常经营活动中，从事车辆维修业务，存在超经营范围行为。

（三）事故性质

经过对事故原因的分析，该事故是一起因深圳市坪山区永兴汽车配件行违规超范围经营业务，经营者安全意识淡薄、违章冒险操作，而导致的安全生产责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

（一）死者刘建勇，安全意识淡薄、违章冒险操作，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）深圳市坪山区永兴汽车配件行，存在超范围经营行为，对事故发生负直接责任，因其主要负责人在事故中死亡，建议不再予以处罚。

七、监管部门履职情况

按照《市交通运输局关于印发深圳市交通运输局下设机构工作职责的通知》（深交〔2019〕125号），深圳市交通运输局龙岗管理局承担辖区内汽车维修行业的监管。经查，涉事的深圳市坪山区永兴汽车配件行为坪山区注册企业，不在深圳市交通运输局龙岗管理局管辖范围之内。

八、事故教训和整改措施

1、提升从业人员安全防范意识，汽车维修行业应深刻吸取事故教训，加强对员工的安全教育培训，严格按照操作规程进行操作，避免类似事故再次发生。

2、企业应当积极落实安全生产主体责任，守法经营，禁止

从事超出经营范围之外的业务。行业主管部门应担当起监督履行
职责，加强执法监督检查力度，坚决打击企业违规超范围经营业
务。

九、事故调查组人员组成（附后）

深圳市坪山区永兴汽车配件行“8•19”
物体打击死亡事故调查组
2019年10月17日